




REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture
Lučka kapetanija Vukovar

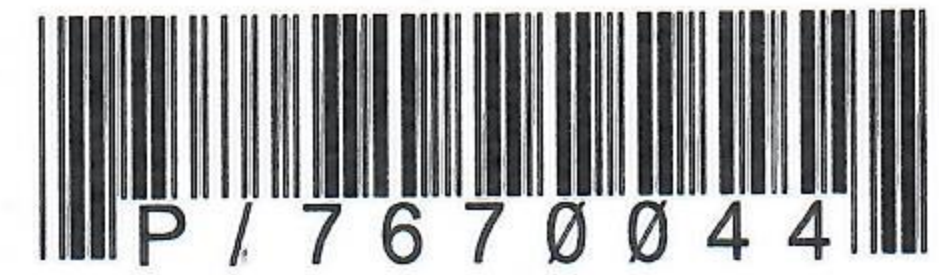

KLASA: 345-20/23-01/1
URBROJ: 530-04-15-23-22
Vukovar, 18. listopada 2023. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Vukovar, OIB: 22874515170, nadležna temeljem članka 13. stavak 15. Zakona o lučkim kapetanijama ("Narodne novine" br. 118/18) sukladno članku 8. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" br. 144/21) donosi:


PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 22/2023

Obavještavaju se zapovjednici plovila, brodarska poduzeća i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi da je dana 16.10.2023. godine plovidlom RH-86-VK obavljen pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1295+500 do rkm 1333+000.

Rkm	Plovna oznaka	Dubina plovnog puta (dm)			Dimenzije plovnog puta		
		Desna ivica ⇒	Sredina ⇒⇐	Lijeva ivica ⇐	Udaljenost od obale		Širina plovnog puta(m)
					Desna obala ⇒	Lijeva obala ⇐	
Datum:	Vodomerne postaje	Batina	Dalj	Vukovar	Ilok		
16.10.2023.	Vodostaj u 7:00 sati			-17			
1300+200	Nesvjetleća plutača	34,0	45,0	55,0	100,0	230,0	200,0
1304+000	Svjetleća plutača	57,0	45,0	25,0	280,0	100,0	250,0
1308+400	Nesvjetleća plutača	PO NORMI Norma: pri vodostaju +70 cm na vodomernoj postaji Vukovar dubina u plovnom putu 250 cm					
1309+600	Nesvjetleća plutača						
1309+800	Nesvjetleća plutača						
1311+000	Nesvjetleća plutača						
1315+000	Nesvjetleća plutača						
1317+000	Nesvjetleća plutača	37,0	35,0	39,0	180,0	200,0	200,0
1320+700	Nesvjetleća plutača	25,0	113,0	67,0	180,0	150,0	200,0
1321+500	Svjetleća plutača	29,0	84,0	39,0	200,0	120,0	200,0
1322+400	Nesvjetleća plutača	60,0	37,0	31,0	230,0	150,0	230,0
1322+600	Nesvjetleća plutača						
1323+000	Nesvjetleća plutača	24,0	36,0	38,0	150,0	230,0	200,0
1327+600	Nesvjetleća plutača	24,0	30,0	44,0	180,0	250,0	230,0
1331+200	Svjetleća plutača	36,0	49,0	53,0	120,0	200,0	1800,0
1332+400	Nesvjetleća plutača	34,0	44,0	60,0	150,0	230,0	200,0

Napomena: radar reflektori na mostu Ilok – Bačka Palanka su oštećeni, potrebna dodatna pažnja prilikom plovidbe ispod mosta.

Službena osoba
Tomislav Tadić, mag.ing. nautike

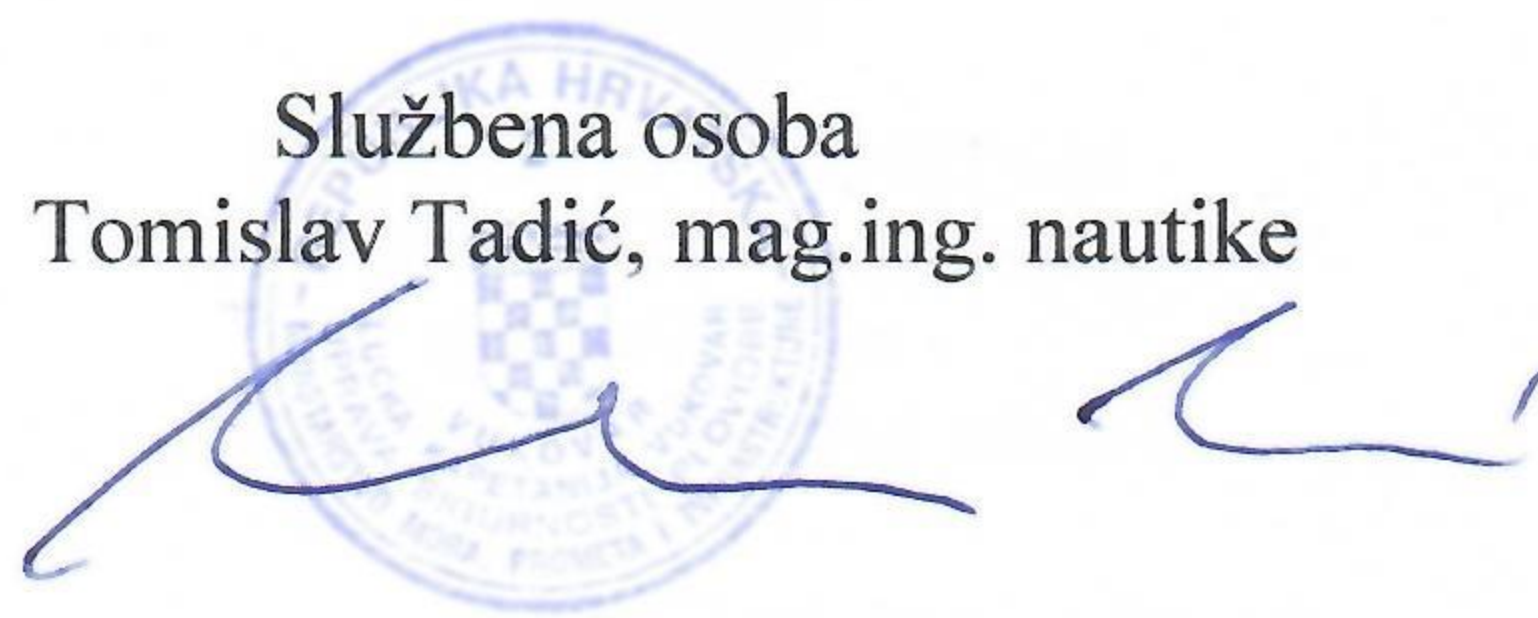

Dostaviti:

1. Sektor za vodne putove
2. MMPI
3. Lučka kapetanija Osijek
4. Lučka uprava Vukovar
5. Nautica Vukovar d.o.o.
6. Luka Vukovar
7. Tranzit Osijek
8. PP Vukovar
9. PP Ilok
10. PGP Erdut
11. PGP Beli Manastir
12. Euro Agent d.o.o.
13. Dunavski Lloyd
14. Vodogradnja Osijek d.d.
15. Osijek koteks
16. Hrvatske vode
17. Tankerska plovidba d.o.o.
18. Trast d.d.
19. Adriatica Dunav d.o.o.
20. Carinska uprava
21. Hidrogradnja doo
22. Oglasna ploča, ovdje
23. Arhiva